

PARTS LIST/ LISTE DES PIÈCES

Hood protector
Défecteur de capot



Adhesive pedestals (7)
Piédestaux adhésifs (7)



Torx head screws (7)
Torx vis à tête (7)



Nylon shoulder washers (7)
Rondelles en nylon (7)



Bumpers (2)




"D" Gasket (48")




Surface cleaner (2)
Nettoyant de surface (2)



Re-usable tape strips (1)
Réutilisables bandes de ruban (1)



Pedestal locating template
Gabarit de positionnement du piédestal



TOOLS AND SUPPLIES REQUIRED

T45 Torx bit or 7/32" Allen key

Measuring tape

Masking Tape

Clean cloth or soft paper towel

Felt pen or grease pencil

Hair dryer or heat gun

T45 Bit Torx ou 7/32" clé Allen

Mètre ruban

Crayon à feutre ou crayon à graisse

Ruban adhésif

Chiffon propre ou une serviette en papier

Sèche-cheveux ou pistolet thermique

NOTES / Remarques

- In place of the T45 Torx bit, a 7/32" size Allen key will work.
- Do not use a power drill to turn in either the Torx head screws or the Phillips head screws.
- Use caution to not over-torque any of the screws.
- À la place du trépan Torx T45, une clé Allen de 7/32" fonctionnera.
- N'utilisez pas de perceuse pour tourner les vis à tête Torx ou les vis à tête cruciforme.
- Faites attention de ne pas trop serrer les vis.



INSTALLATION

Ensure the vehicle is clean and completely dry before installation.

This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr to develop maximum adhesion to the hood surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.

CARE

Hand clean the protector using a mild soap and water solution or plastic cleaner only.

Avoid automatic car-wash equipment where a brush and/or soft cloth may come in contact with the hood protector. Touch-less style automatic car-wash equipment is less likely to harm the hood protector.



SERVICE

Periodically check to confirm the protector is securely attached to the hood.

WARNINGS

Do not pull/push on the protector when opening/ closing the hood.

NOTE

On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

INSTALLATION

S'assurer que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation

Ce produit utilise un adhésif 3M qui exige l'installation et des températures de durcissement de 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) pendant 1 heure pour développer une adhérence maximale à la surface du capot. Ne pas installer ce produit à la bonne température ou laisser le temps de séchage adéquat avant utilisation n'est pas couvert par la garantie.

SOINS

Main nettoyer le protecteur en utilisant un savon doux et de l'eau ou un nettoyant plastique seulement.

Évitez l'équipement automatique de lavage automobile où une brosse et / ou un chiffon doux entrent en contact avec le protecteur de la hotte.

Équipements de lavage automobile automatique Touchez-moins de style est moins susceptible de nuire à la protection de la hotte.

SERVICE





Vérifiez périodiquement pour confirmer le protecteur est solidement fixé à la hotte.

MISES EN GARDE

Ne tirez pas / push sur le protecteur lors de l'ouverture / fermeture du capot.

REMARQUE

Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster le pare-chocs du capot et / ou de verrouillage pour un dégagement adéquat.

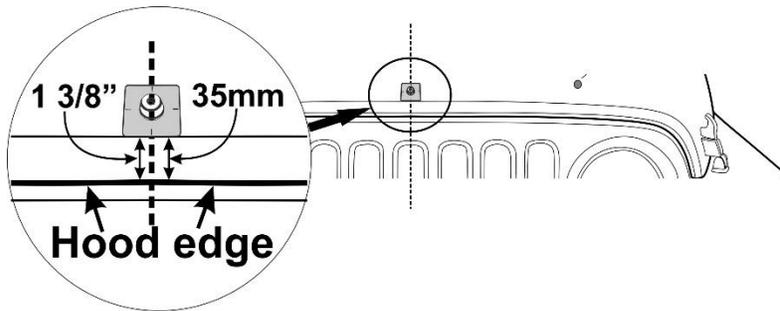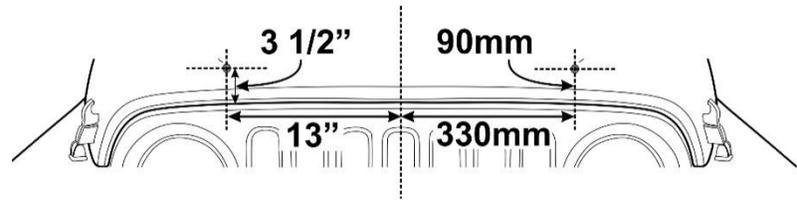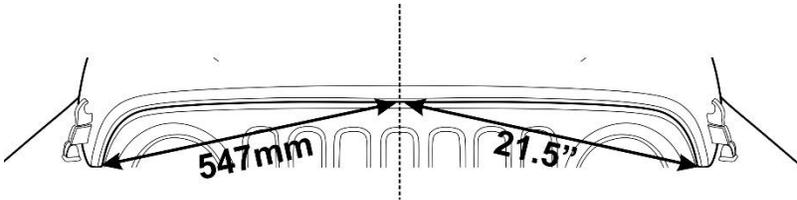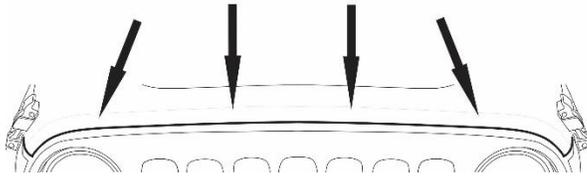

1. Use one of the surface wipes provided and wipe down the area (approximately 15cm from the hood edge) where the hood protector will be installed. Wipe dry with a soft cloth or paper towel. This will remove any wax or grease and will ensure a cleaner surface for the adhesive to bond to.

Utilisez une des lingettes de surface fournies et essuyez la zone (à environ 15 cm du bord du capot) où le protecteur de capot sera installé. Essuyez avec un chiffon doux ou une serviette en papier. Cela éliminera toute cire ou graisse et garantira une surface plus propre pour l'adhésif à adhérer.

2. Mark the center of the hood. Approximate the center of the hood and place a small piece of masking tape at the leading edge. Measure to opposite corners as shown. When the measurements are equal, make a mark on the tape with a felt pen. The measurement shown is a starting point. The measurement on your vehicle may vary slightly.

Marquez le centre du capot. Approchez le centre du capot et placez un petit morceau de ruban adhésif au bord d'attaque. Mesurez les coins opposés comme indiqué. Lorsque les mesures sont égales, faites une marque sur la bande avec un stylo feutre. La mesure indiquée est un point de départ. La mesure sur votre véhicule peut varier légèrement.

3. Place bumpers in locations shown in the illustration. Note that bumpers must be placed on the hood, not the hood protector. If they are placed on the hood protector, they will wear through the paint on your hood!





Placez les coussins dans les emplacements indiqués sur l'illustration. Notez que les bumpers doivent être placés sur le capot, pas le protecteur de capot. S'ils sont placés sur le protecteur de capot, ils porteront à travers la peinture sur votre capot!

4. Permanently fasten the center mounting pedestal by peeling the red protective backing off. Carefully place it on the hood surface in the position as illustrated. Use care with this step as once the pedestal has been placed on the hood, it will be very difficult to remove. **Note this pedestal is placed at the body crease where the horizontal hood surface turns to meet the hood edge. See illustration for exact positioning. It is critical to get this pedestal correctly mounted as its location will dictate the hood protector's final position.**



*Fixez fermement le piédestal de montage central en épluchant le fond de protection rouge. Placez-le soigneusement sur la surface du capot dans la position de l'illustration. Faites attention à cette étape, car une fois que le piédestal a été placé sur le capot, il sera très difficile à enlever. **Notez que ce piédestal est placé sur le pli du corps où la surface horizontale de la hotte tourne pour atteindre le bord du capot. Voir illustration pour le positionnement exact. Il est essentiel d'obtenir ce piédestal correctement monté car son emplacement déterminera la position finale du protecteur de capot.***



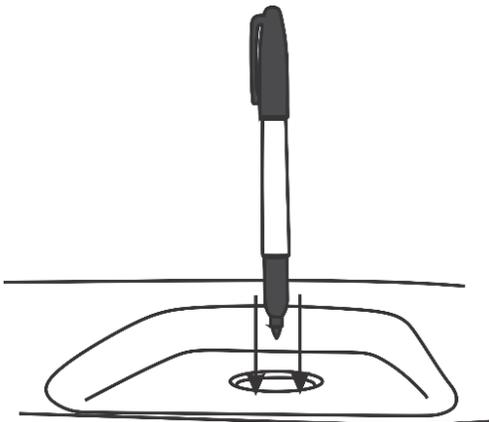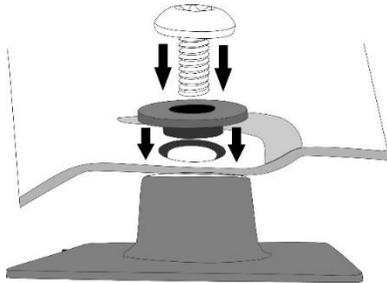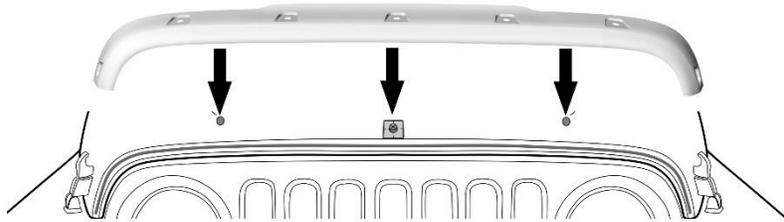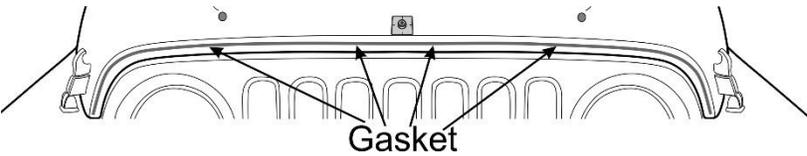

5. 48 inches of "D" gasket has been provided. The gasket is installed at the center of the vertical portion of the hood (see illustration). Use caution when placing down. The adhesive is quite strong and once it is attached, it is quite difficult to re-position. It is recommended to peel back 1 to 2 inches of protective backing and stick in position. Peel and stick a short length at a time, ensuring the gasket is positioned correctly.

48 pouces de joint "D" a été fourni. Le joint d'étanchéité est installé au centre de la partie verticale du capot (voir illustration). Soyez prudent lors de la mise en marche. L'adhésif est assez fort et une fois qu'il est attaché, il est assez difficile de retrouver. Il est recommandé de retirer 1 à 2 pouces de protection et de rester en position. Éplucher et coller une courte longueur à la fois, en veillant à ce que le joint soit positionné correctement.

6. Place the hood protector on the center pedestal and bumpons. Center the protector on the hood.


Placez le protecteur de capot sur les coussins et centrez le protecteur sur le capot.

7. Assemble a Torx head screw and shoulder washer as illustrated and thread a screw through the hood protector and into the center pedestal. Check that the hood protector is straight and centered on the hood. Tighten the screw so it's snug but not tight.

Assembler une vis à tête Torx et une épaulement comme illustré et enfiler une vis à travers le protecteur de capot et dans le piédestal. Vérifiez que le capot est droit et centré sur le capot. Serrez la vis de sorte qu'elle soit serrée mais pas serrée.

8. Take a felt marker (a fine point Sharpie works best) and insert it into the hole in each of the "pockets" of the hood protector. Keeping the marker perpendicular to the hood surface, mark the hood surface with a dot. *****NOTE- IF YOUR HOOD HAS PAINT PROTECTION FILM, A PERMANENT MARKER MAY STAIN THE FILM. USE A DRY-ERASE MARKER OR A GREASE PENCIL.*****

*Prenez un marqueur de feutre (un point fin Sharpie fonctionne mieux) et insérez-le dans le trou dans chacune des "poches" dans le protecteur de capot. Garder le repère perpendiculaire à la surface de la poche, marquer la surface du capot avec un point. *****REMARQUE - SI VOTRE CAPUCHON A UN FILM DE PROTECTION DE PEINTURE, UN MARQUEUR PERMANENT PEUT MANQUER LE FILM. UTILISEZ UN MARQUEUR D'EFFACEMENT SEC OU UN LENTILLE A GRAISSE.******

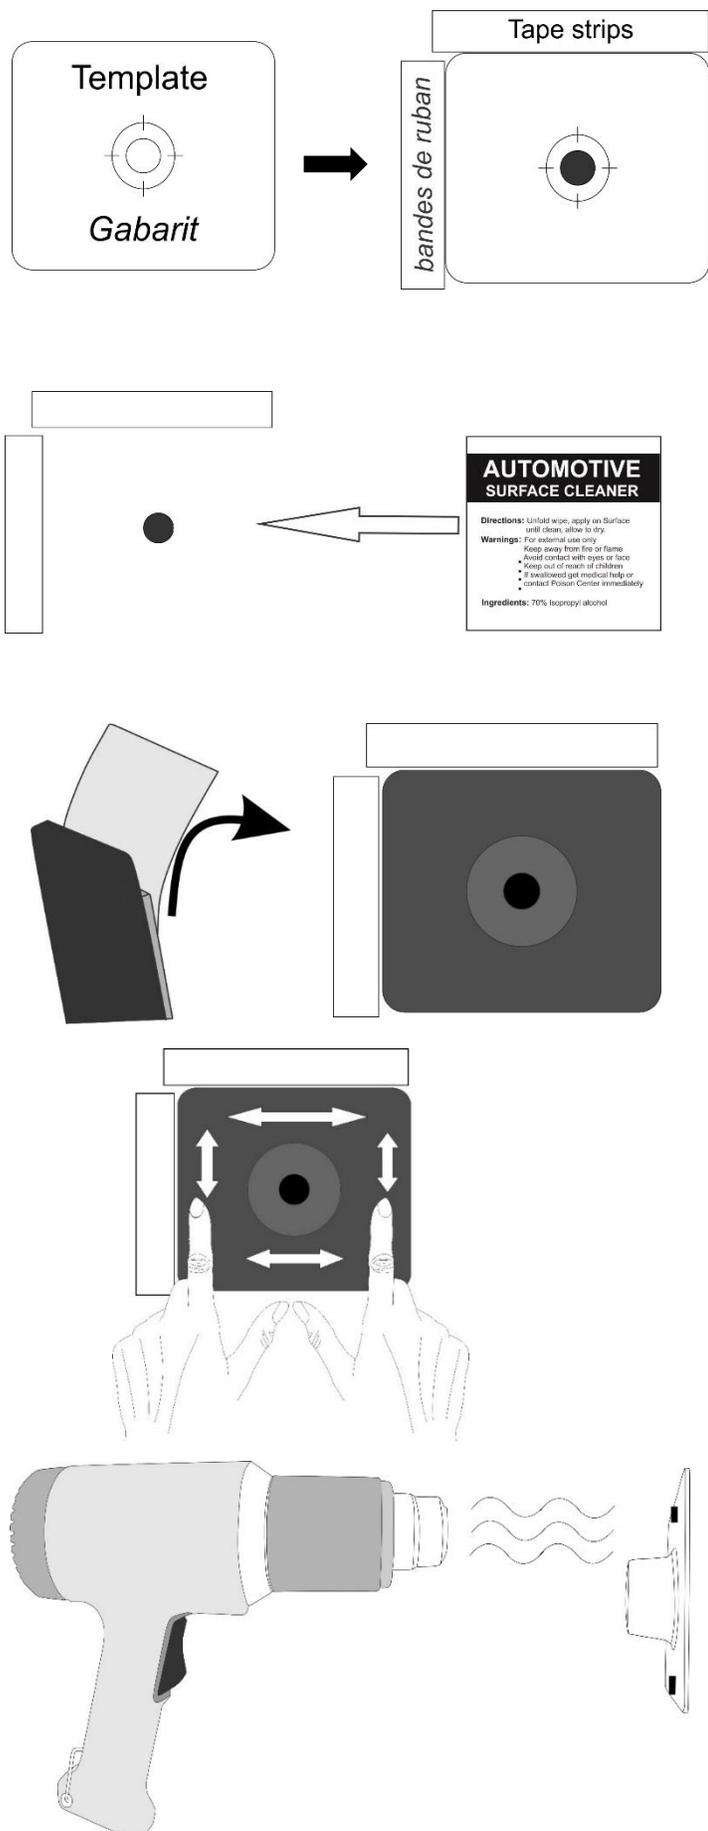

9. Locate the pedestal positioning template and place the template over a dot on the hood. Ensure the template is square to the hood edge. Using two of the repositionable tape strips, outline the template on two adjacent sides. Repeat for all dots. Depending on the application, it may be necessary to cut the tape strips in half to ensure there are enough to outline all locations.

Localisez le gabarit de positionnement du piédestal et placez le gabarit sur un point du capot. Assurez-vous que le gabarit est carré au bord du capot. En utilisant deux des bandes de ruban repositionnables, décrivez le gabarit sur deux côtés adjacents. Répétez pour tous les points. Selon l'application, il peut être nécessaire de couper les bandes de ruban adhésif en deux pour s'assurer qu'elles sont suffisantes pour décrire tous les emplacements.

10. Using the automotive surface cleaner provided, clean an area approximately the size of the mounting pedestal at each location. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. Take care to not contaminate the hood surface after it has been cleaned. Any surface contaminants will reduce the effectiveness of the adhesive.

À l'aide du nettoyeur de surface fourni avec l'automobile, nettoyez une zone approximativement de la taille du piédestal de montage à chaque emplacement. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Veillez à ne pas contaminer la surface du capot après avoir été nettoyé. Tout contaminant de surface réduira l'efficacité de l'adhésif.

11. Peel the red protective backing off one of the adhesive pedestals. Carefully place it on the hood surface exactly where the tape outline is. **Use care with this step as once the pedestal has been placed on the hood, it will be very difficult to remove.** Repeat for all locations.

Épluchez le support protecteur rouge de l'un des socles adhésifs. Placez-le soigneusement sur la surface de la hotte exactement où le contour de la bande est. Faites attention avec cette étape, une fois que le socle a été placé sur le capot, il sera très difficile à enlever. Répétez l'opération pour tous les emplacements.

12. "Wet out" pedestal bases to ensure the adhesive is thoroughly bonded to the hood.

****NOTE** While the bond between pedestal and hood is very good, using a heat gun to warm the pedestal bases to 40° (105°) and wetting them out a second time will ensure the best bond possible.**




Use caution not to overheat the pedestal or damage the paint!!

Base de socle "mouillée" pour s'assurer que l'adhésif est bien collé au capot.

**** REMARQUE ** Bien que la liaison entre le piédestal et le capot soit très bonne, utiliser un pistolet chauffant pour chauffer les bases du socle à 40 ° (105 °) et les mouiller une deuxième fois garantira la meilleure adhérence possible.**



Faites attention de ne pas surchauffer le piédestal ou d'endommager la peinture !!

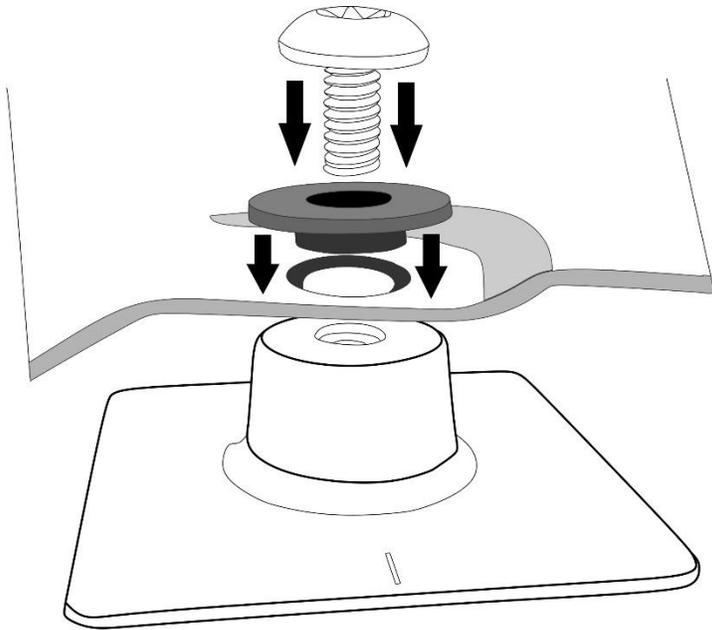

13. Place the hood protector on the bumpons and pedestals.

Placez le protecteur de capot sur les coussins et les piédestaux.

14. Place a Torx head screw through a shoulder washer and into a hole in hood protector. Ensure the shoulder portion of the washer slides into the hole in the hood protector. Loosely thread the screw into the mounting pedestal. See illustration for orientation of the shoulder washer. Repeat for all locations.

Placez une vis de tête Torx à travers une rondelle d'épaulement et dans un trou dans le protecteur de capot. Assurez-vous que la partie d'épaulement de la lavieuse glisse dans le trou du protecteur de capot. Vissez légèrement la vis dans le socle de montage. Voir l'illustration pour l'orientation de la rondelle d'épaulement. Répétez l'opération pour tous les emplacements.

15. Ensure the hood protector is centered on the hood and using a T45 Torx key, tighten the screws into the pedestals. Start in the center position and work outwards. Ensure the shoulder washers are seated properly. Do not overtighten.

Encore une fois, assurez-vous que le protecteur de capot est centré sur le capot et en utilisant une clé Torx T45, serrez les boulons dans les piédestaux. Commencer dans la position centrale et travailler vers l'extérieur. Assurez-vous que les rondelles d'épaulement sont correctement installées. Ne pas trop serrer.

**Thank you for purchasing a Tough Guard hood protector!
Nous vous remercions d'avoir acheté un protecteur de capot Tough Guard!**